1. Удалите наружный покров кабеля на длине **350мм** (для кабеля с броней **400мм**). Сделайте кольцевой надрез на оболочке кабеля на **50мм** выше среза наружного покрова. Зачистите и обезжирьте оболочку и наружный покров кабеля.

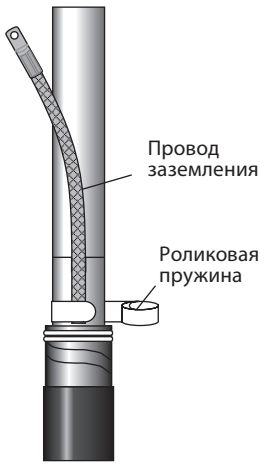

2. Расположите конец провода заземления на оболочке у среза наружного покрова (бронелент) и закрепите его одним витком роликовой пружины.



3. Провод заземления отогните в сторону наружного покрова кабеля и домотайте пружину с подтягивающим усилием. Провод заземления закрепите на бронелентах **2-3** витками бандажной проволоки.

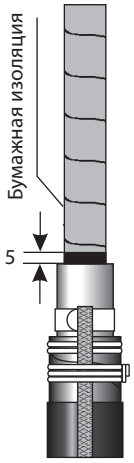

4. Удалите металлическую оболочку до кольцевого надреза от конца кабеля. Наложите бандаж из ниток в **5мм** от среза металлической оболочки. Удалите проводящую бумагу до бандажа. Бандаж удалите.

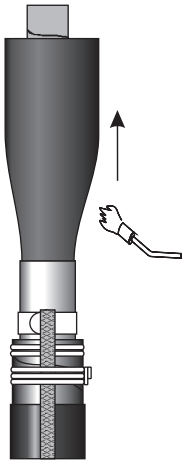

5. Надвиньте маслозащитную трубку до среза оболочки. Усадите трубку, начиная от среза оболочки.

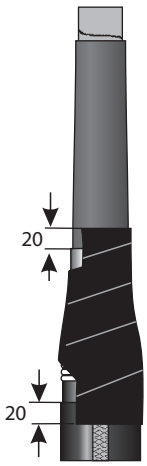

6. Произведите намотку герметика Д на оболочку кабеля с заходом на **20мм** на маслозащитную трубку и на наружный покров кабеля.

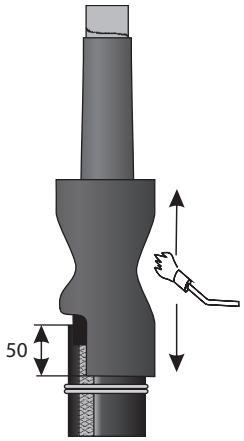

7. Надвиньте на кабель трубку для оболочки с заходом **50мм** на оболочку. Усадите трубку, начиная с центра.

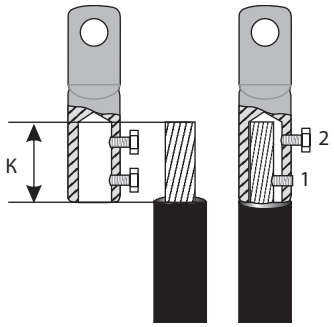

8. Удалите изоляцию с жилы на длине **К** (глубина цилиндрической части наконечника). Зачистите и обезжирьте токоведущую часть жилы, установите наконечник и затяните болты до срыва головок в последовательности указанной на рисунке. При наличии на наконечниках выступов от болтов, удалите их напильником до цилиндрической поверхности наконечника.

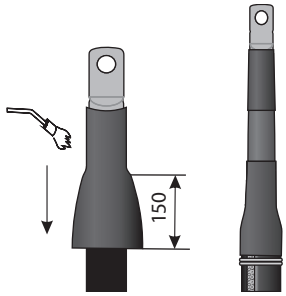

9. Очистите и обезжирьтеь наконечники и фазные трубки на длине **150мм**. Наконечники прогрейте огнём горелки. На болтовые наконечники наденьте трубки изоляции наконечников так, чтобы они полностью закрывали места срыва контактных болтов. Усадите трубки, начиная от наконечников. **Монтаж муфты закончен**. Муфте необходимо дать остыть, прежде чем подвергать её каким-либо механическим воздействиям.